

試験方法名称 「150MHz帯又は400MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備（自動的に又は遠隔操作によって動作するものを含む。）であって四値周波数偏位変調のもの」の特性試験方法

略称「デジタル簡易無線（4値FSK）」の特性試験方法

「証明規則第2条第1項第4号の6の2（設備規則第54条第2号の2においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備）（次号に掲げるものを除く。）」の特性試験方法

「証明規則第2条第1項第4号の6の3（設備規則第54条第2号の2においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局（設備規則第54条第2号子に規定するキャリアセンスを備え付けているものに限る。）に使用するための無線設備）」の特性試験方法

「証明規則第2条第1項第4号の6の4（設備規則第54条第2号の3においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備）」の特性試験方法

一 一般事項

1 試験場所の環境

（1）技術基準適合証明における特性試験の場合

室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温5～35℃の範囲、常湿45～85%（相対湿度）の範囲内とする。

（2）認証における特性試験の場合

上記に加えて周波数の偏差の試験については温湿度試験及び振動試験を行う。詳細は各設備ごとの試験項目を参照。

2 電源電圧

（1）技術基準適合証明における特性試験の場合

電源は、定格電圧を供給する。

（2）認証における特性試験の場合

電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。但し次の場合を除く。

ア 外部電源から受験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける受験機器の無線部（電源は除く。）の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合。この場合は定格電圧のみで試験を行う。

イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか受験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合。この場合は定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。

3 試験周波数と試験項目

（1）受験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合、全波で全試験項目について試験を実施する。

（2）受験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合、上中下の3波の周波数で全試験項目について試験を実施する。

4 予熱時間

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経

過後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。

5 測定器の精度と較正等

- (1) 測定値に対する測定精度は必要な試験項目において説明している。測定器は較正されたものを使用する必要がある。
- (2) 測定用スペクトルアナライザは掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものであっても、検波モード、RBW（ガウスフィルタ）、VBW等各試験項目の「スペクトルアナライザの設定」ができるものは使用してもよい。

6 本試験方法の適用対象


- (1) 本試験方法はアンテナ端子（試験用端子を含む）のある設備に適用する。
- (2) 本試験方法は自動的に又は遠隔操作によって中継を行う無線設備では、再生中継方式を用いる無線設備（中継を行う無線設備の受信装置で受信したRF信号をベースバンド信号に復調し、エラー訂正等の信号処理を行った後、同無線設備の送信装置で再度変調・送信を行う方式）に適用する。
- (3) 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。
 - ア 通信の相手方がない状態で電波を送信する機能
 - イ 試験しようとする周波数を固定して送信する機能
 - ウ 試験しようとする変調方式を固定して送信する機能
 - エ 自動的に又は遠隔操作によって中継を行う無線設備では、送信装置及び受信装置の機能を分離して試験の実施を可能とする機能（注 上記機能が実現できない機器の試験方法については別途検討する。）

7 その他

- (1) 受験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを50Ωとする。
- (2) 本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的に妥当であると証明された場合は、その方法で試験しても良い。

二 振動試験

1 測定系統図

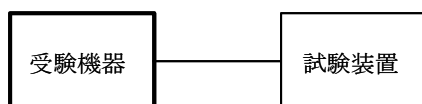

2 受験機器の状態

- (1) 振動試験機で加振中は、受験機器を非動作状態（電源OFF）とする。
- (2) 振動試験機で加振終了後、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3 測定操作手順

- (1) 受験機器を取付治具（受験機器を通常の装着状態と等しくする器具）等により、振動試験機の振動板に固定する。
- (2) 振動試験機により受験機器に振動を加える。ただし、受験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、（ア）及び（イ）の条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。
 - （ア）全振幅3mm、最低振動数から毎分500回までの振動を上下、左右及び前後の

それぞれ15分間（振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して 最低振動数→毎分500回→最低振動数 の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期の振動数の掃引を行う。）

（注）最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数（ただし毎分300回以下）とする。

（イ）全振幅1mm、振動数毎分500回から1800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間（振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して毎分500回→毎分1800回→毎分500回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期の振動数の掃引を行う。）

（3）上記（2）の振動を加えた後、規定の電源電圧（一般事項の2 電源電圧（2）参照）を加えて受験機器を動作させる。

（4）試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

（周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照）


4 補足説明

（1）本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。

（2）本試験項目は、移動せずかつ振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。

三 温湿度試験

1 測定系統図

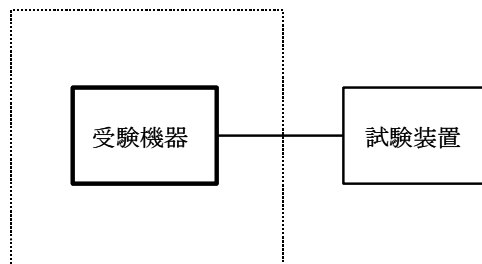

温湿度試験槽（恒温槽）

2 受験機器の状態

（1）規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を非動作状態（電源OFF）とする。

（2）規定の放置時間経過後（湿度試験にあつては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3 測定操作手順

（1）低温試験

（ア）受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温（0℃、-10℃、-20℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設定する。

（イ）この状態で1時間放置する。

（ウ）上記（イ）の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一般事項の2 電源電圧（2）参照）を加えて受験機器を動作させる。

(エ) 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)

(2) 高温試験

(ア) 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃、60℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のも
の)、かつ常湿に設定する。

(イ) この状態で1時間放置する。

(ウ) 上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧(一般事項の2 電源電
圧(2)参照)を加えて受験機器を動作させる。

(エ) 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)

(3) 湿度試験

(ア) 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内
の温度を35℃に、相対湿度95%又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。

(イ) この状態で4時間放置する。

(ウ) 上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露して
いないことを確認した後、規定の電源電圧(一般事項の2 電源電圧(2)参照)を加
えて受験機器を動作させる。

(エ) 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)

4 補足説明

(1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。


(2) 常温(5℃~35℃)、常湿(45%~85%(相対湿度))の範囲内の環境下での
み使用される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。

(3) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲
より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計
書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試
験を行う。

(4) 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3(1)から(3)の範囲に該当しない
ものは温湿度試験を省略できる。

四 周波数の偏差

1 測定系統図



2 測定器の条件等

(1) 周波数計としては、カウンタ又は、波形解析器を使用する。

(2) 周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の1/10以下の確度とする。

(3) パースト波にあたっては、ゲート開放時間をなるべくパースト区間の全体を測れる値
にする。

3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定して、送信する。
- (2) 変調は、無変調とする。
- (3) 無変調にできない場合は、フレーム構造を含まない連続した変調状態とし、最も周波数が高くなる周波数偏位と最も周波数が低くなる周波数偏位を与える符号列の変調状態とする。

4 測定操作手順

- (1) 周波数計を用いて周波数を測定する。
- (2) バースト波の場合は、少なくとも20以上のバースト波について測定し、その平均を求め測定値とする。

5 結果の表示


結果は、測定値をMHz単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率 (10^{-6}) の単位で (+) 又は (-) の符号を付けて表示する。

6 補足説明

3 (3) において、4値FSK方式の変調状態における最も周波数が高くなる周波数偏位と最も周波数が低くなる周波数偏位を与える符号列とは+3、+3、-3、-3、+3、+3、-3、-3の符号列とする。また、この変調が困難な場合は、特定の符号による変調状態として測定しても良い。なお、特定の符号により測定した場合は、規定された周波数偏位を用い中心周波数に換算すること。(+ 3、- 3 は4値シンボル表記。詳細は表1を参照)

五 占有周波数帯幅

1 測定系統図



2 測定器の条件等

- (1) スペクトルアナライザは以下のように設定する。

中心周波数	搬送波周波数
掃引周波数幅	許容値の約2～3.5倍 (例 20kHz)
分解能帯域幅	許容値の約1%以下 (例 30Hz)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	搬送波レベルがスペクトルアナライザ雑音より50dB以上高いこと
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引時間	1サンプル当たり1バースト以上が入ること
掃引モード	連続掃引
検波モード	ポジティブピーク

- (2) スペクトルアナライザの測定値は、外部または内部のコンピュータで処理する。

3 受験機器の状態

- (1) 受験機器の状態は通常の通信状態とする。
- (2) 変調は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号（ITU-T勧告 O. 150 による PN 9 段符号）で変調する。

4 測定操作手順

- (1) 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
- (2) 全データについて dB 値を電力次元の真数に変換する。
- (3) 全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。
- (4) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5% となる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。
- (5) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5% となる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。

5 結果の表示


占有周波数帯幅は、「上限周波数」－「下限周波数」として求め、kHz の単位で表示する。

6 補足説明

3 (2) において、標準符号化試験信号として、フレーム構造を含む変調の場合は、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態を含むものとする。

六 スプリアス発射又は不要発射の強度

1 測定系統図

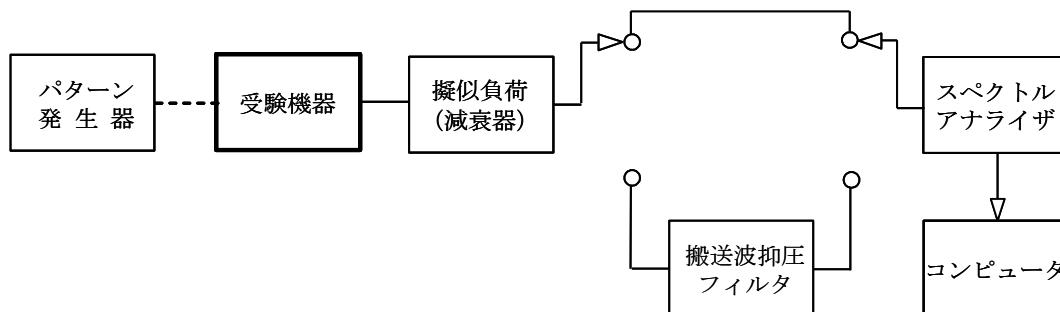

2 測定器の条件等

- (1) 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。

スプリアス領域における不要発射の強度

- (2) 不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

	(近傍帯域 1)	(近傍帯域 2)	(その他の帯域)
掃引周波数幅	搬送波 ± 1 MHz	搬送波 ± 10 MHz	100 MHz (注 3)
分解能帯域幅	3 kHz	100 kHz	1 MHz (注 3)
ビデオ帯域幅	3 kHz	3 kHz	3 kHz (注 3)
Y 軸スケール	10 dB / Div		
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値		
掃引時間	1 サンプル当たり 1 バースト以上		

掃引モード 単掃引
 検波モード ポジティブピーク

注1 「近傍帯域1」とは、搬送波±(62.5kHz~1MHz)の範囲、「近傍帯域2」とは、搬送波±(1MHz~10MHz)の範囲及び「その他の帯域」とは、搬送波±10MHz未満を除く周波数範囲((搬送波-10MHz)以下及び(搬送波+10MHz)以上)を言う。

注2 「その他の帯域」では、搬送波周波数により次の掃引周波数範囲について行う。

搬送波周波数	掃引周波数範囲
150MHz帯	9kHz以上 1.6GHzまで
400MHz帯	30MHz以上 3GHzまで

また、掃引周波数幅100MHz毎に、又は連続掃引して探索するものとする。バースト波の場合の掃引時間は試験時間短縮のため、不要発射探索時の掃引時間を次式の値として測定しても良い。

$$(\text{掃引時間}) = (\text{バースト周期}) \times (\text{掃引周波数}) / (\text{分解能帯域幅})$$

ただし、この掃引時間での測定値は、最大3dB低く測定される場合があるため、スペクトルアナライザの設定を2(3)とし、再度振幅値を測定する必要がある。

注3 「その他の帯域」において、30MHz以下の測定は以下の通りとする。

掃引周波数範囲	9kHz~150kHz	150kHz~30MHz
分解能帯域幅	1kHz	10kHz
ビデオ帯域幅	3kHz	3kHz

(3) 搬送波又は不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	搬送波又は不要発射周波数	
掃引周波数幅	0Hz	
分解能帯域幅	(測定周波数)	(分解能帯域幅)
	9kHz超え 150kHz以下	: 1kHz
	150kHz超え 30MHz以下	: 10kHz
	30MHz超え 1GHz以下	: 100kHz
	1GHz超え	: 1MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度	
Y軸スケール	10dB/Div	
入力レベル	搬送波の振幅をミキサの直線領域の最大付近	
掃引時間	測定精度が保証される最小時間	
	ただし、バースト波の場合1バーストの継続時間以上	
掃引モード	単掃引	
検波モード	サンプル	

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度

(4) スプリアス探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注4)
分解能帯域幅	30Hz以上 1kHz以下
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間

Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400点以上(例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注4 帯域外領域の掃引周波数幅は次の通りとする。

掃引周波数幅 : 搬送波周波数 ± 62.5 kHz
ただし、搬送波周波数 \pm (チャンネル間隔/2)を除く。

3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定する。
- (2) 変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号で変調して送信する。
- (3) 帯域外領域のスプリアス測定時には、無変調とする。ただし、運用状態において無変調状態にならない場合は、測定を行わない。

4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を2(3)として、搬送波抑圧フィルタを通さずに搬送波振幅の平均(電力次元の真数平均とする、またバースト波の場合はバースト時間内の平均)を測定する。

スプリアス領域における不要発射の強度

- (2) スペクトルアナライザの設定を2(2)として、掃引し不要発射を探索する。
- (3) 近傍帯域1以外で探索した不要発射の振幅値が、規格値(注5) - 3 dBを満足する場合は2(3)の測定は行わず、求めた振幅値を測定値とする。

注5 規格値とは、技術基準で定められた不要発射電力の参照帯域幅によらない値を言う。

(例 技術基準が -60 dBc / MHz のとき、規格値とは -60 dBc / 任意帯域幅)

- (4) 近傍帯域1以外で探索した不要発射の振幅値が、規格値 - 3 dBを超えた場合、スペクトルアナライザの周波数精度を高めるため、掃引周波数を10 MHz, 1 MHzと順次狭くしてその不要発射の周波数を正確に求める。次にスペクトルアナライザの設定を上記2(3)とし、その不要発射振幅の平均(電力次元の真数平均とする、またバースト波の場合はバースト時間内の平均)を測定値とする。
- (5) 近傍帯域1の範囲で探索した不要発射の(振幅測定値+分解能帯域幅換算値(注6))が規格値以下の場合、(振幅測定値+分解能帯域幅換算値)を測定値とする。

注6 (分解能帯域幅換算値) = $10 \log$ ((参照帯域幅) / (測定時の分解能帯域幅))

近傍帯域1の場合 : 分解能帯域幅換算値 : 15.2 dB

- (6) 近傍帯域1の範囲で探索した不要発射の(振幅測定値+分解能帯域幅換算値)が規格値を超える場合、規格値を超える周波数において、次の(7)から(12)の手順で詳細測定を行う。
- (7) スペクトルアナライザの設定を2(3)において検波モードをポジティブピークとして、搬送波抑圧フィルタを通さずに搬送波振幅の平均(電力次元の真数平均とする、またバースト波の場合はバースト時間内の平均)を測定する。

- (8) スペクトルアナライザを2 (2) 近傍帯域1のように設定する。スペクトルアナライザの掃引周波数幅は、(6)において規格値を超える各周波数を中心とする±(参照帯域幅/2)とする。ただし、規格値を超える周波数が搬送波±112.5kHz以内の場合は、中心周波数を搬送波+112.5kHz又は-112.5kHzとする。
- (9) スペクトルアナライザを掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
- (10) 全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。
- (11) 全データの電力総和を求め、これをPsとする。(注7)
- (12) 詳細測定を行った各周波数の電力総和(Ps)の値を、予め(7)で測定した搬送波の振幅で除して、各不要発射周波数における搬送波の振幅からの減衰量を求める。

注7 電力総和の計算は以下の式による。

ただし、参照帯域幅内のRMS値が直接求められるスペクトルアナライザの場合は、近傍帯域1及び近傍帯域1以外においてその値を用いても良い。

$$P_s = \left(\sum_{i=1}^n E_i \right) \times \frac{S_w}{RBW \times k \times n}$$

P_s : 各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値 (W)

E_i : 1 サンプルの測定値 (W)

S_w : 掃引周波数幅 (MHz)

n : 参照帯域幅内のサンプル点数

k : 等価雑音帯域幅の補正值

RBW : 分解能帯域幅 (MHz)

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度

- (13) 受験機器の状態を3 (3) とし、帯域外領域のスプリアスの探索を行う。スペクトルアナライザの設定は2 (4) とし、探索したスプリアスの振幅の内最大値(許容値に対する余裕が最も少ない値)を測定値とする。ただし、運用状態において無変調状態にならない場合は、測定を行わない。

5 結果の表示

- (1) 減衰比で表示する場合は、スプリアス発射及び不要発射電力の最大の1波を、搬送波振幅に対するスプリアス発射又は不要発射振幅の比を用いて、dB単位で周波数とともに表示する。
- (2) 電力で表示する場合は、スプリアス発射又は不要発射電力の最大の1波を、予め測定した空中線電力測定値に上記の減衰比を用いて算出し、μW単位で周波数とともに表示する。
- (3) 運用状態において無変調にならず、スプリアス発射の測定を行わない場合は、その旨を表示する。

6 補足説明

- (1) 搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内のスプリアス又は不要発射を正確に測定できないことがある。この場合は、測定値を補正する必要がある。
- (2) 2 測定器の条件等の(4)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度測定時におけるスペクトルアナライザの分解能帯域幅は、30Hz以上1kHz以下としているが、


通常100Hz程度にて測定することとし、スプリアス発射の許容値を超えた場合、掃引周波数幅をその周波数近傍として分解能帯域幅を10Hzまで狭くして測定することができる。

(3) 上記(2)によらず、掃引周波数幅125kHzの状態ではスペクトルアナライザの分解能帯域幅を10Hzとして測定する場合は、掃引時間中受験機器の送信レベル等に変動がないことを確認すること。

(4) 3(2)において、標準符号化試験信号として、フレーム構造を含む変調の場合は、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態を含むものとする。

七 空中線電力の偏差

1 測定系統図



2 測定器の条件等

(1) 電力計の型式は、通常、熱電対又はサーミスタ等による熱電変換型とする。

(2) 電力計のセンサの時定数は、平均電力を測定するために必要な値とする。

(3) 減衰器の減衰量は、電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。

3 受験機器の状態

試験周波数に設定し、フレーム構造を含まない連続した変調状態とする。

4 測定操作手順

(1) 電力計の零調を行う。

(2) 電力計で測定する。

ただしバースト波にあたっては以下の通りとする。

(3) 繰り返しバースト波電力(P_B)を十分長い時間にわたり、電力計で測定する。

(4) 1スロット区間内の平均電力(P)を次式によって算出する。

$$P = P_B \times (T/B)$$

ここで、 T = バースト繰り返し周期


B = バースト長

5 結果の表示

結果は、空中線電力の絶対値をW単位で、定格(工事設計書に記載される。)空中線電力に対する偏差を(%)単位で(+)、又は(-)の符号を付けて表示する。

八 隣接チャネル漏洩電力

1 測定系統図



2 測定器の条件等

(1) スペクトルアナライザは以下のように設定する。

中心周波数	搬送波周波数
掃引周波数幅	2 5 k H z
分解能帯域幅	1 0 0 H z
ビデオ帯域幅	3 0 0 H z
Y軸スケール	1 0 d B / D i v
入力レベル	ミキサの直線領域の最大付近
データ点数	4 0 0 点以上 (例 1 0 0 1 点)
掃引時間	1 サンプル当たり 1 バースト以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

(2) スペクトルアナライザの測定値は、外部又は内部のコンピュータで処理する。

3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定して送信する。
- (2) 変調は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号で変調する。

4 測定操作手順

- (1) 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
- (2) 全データについて d B 値を電力次元の真数に変換する。
- (3) 全データの電力総和を求め、全電力 (P_C) を記憶する。
- (4) 上側隣接チャンネル漏洩電力 (P_U) の測定
 - (ア) (搬送波周波数+チャンネル間隔)を中心に、規定帯域幅 ($\pm R$) (注1) 内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。
 - (イ) データ点ごとに電力真数に変換し、このデータ値の総和を求め、これを P_U とする。
- (5) 下側隣接チャンネル漏洩電力 (P_L) の測定
 - (ア) (搬送波周波数-チャンネル間隔)を中心に、規定帯域幅 ($\pm R$) (注1) 内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。
 - (イ) データ点ごとに電力真数に変換し、このデータ値の総和を求め、これを P_L とする。

注1 : R は 2 k H z

5 結果の表示

結果は、下記隣接チャンネル漏洩電力比を d B 単位で表示する。

上側隣接チャンネル漏洩電力比 : $10 \log (P_U / P_C)$


下側隣接チャンネル漏洩電力比 : $10 \log (P_L / P_C)$

6 補足説明

- (1) 2 及び 4 項の搬送波周波数は、割当周波数とする。
- (2) 3 (2) において、標準符号化試験信号として、フレーム構造を含む変調の場合は、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態を含むものとする。

九 副次的に発する電波等の限度

1 測定系統図



注1 コンピュータは、振幅の平均値を求める場合に使用する。

2 測定器の条件等

- (1) 測定対象が低レベルのため擬似負荷（減衰器）の減衰量はなるべく低い値とする。
- (2) 探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注2)	
分解能帯域幅	(測定周波数)	(分解能帯域幅)
	9 kHz 超え 150 kHz 以下	: 1 kHz
	150 kHz 超え 30 MHz 以下	: 10 kHz
	30 MHz 超え 1 GHz 以下	: 100 kHz
	1 GHz 超え	: 1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度	
Y軸スケール	10 dB / Div	
掃引時間	測定精度が保証される最小時間	
データ点数	400点以上 (例 1001点)	
掃引モード	単掃引	
検波モード	ポジティブピーク	

注2 副次的に発する電波の探索は、搬送波周波数により次の通りとする。

搬送波周波数	掃引周波数範囲
150 MHz 帯	: 9 kHz 以上 1.6 GHz まで
400 MHz 帯	: 30 MHz 以上 3 GHz まで

- (3) レベル測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	(2) で探索した周波数	
掃引周波数	0 Hz	
分解能帯域幅	(測定周波数)	(分解能帯域幅)
	9 kHz 超え 150 kHz 以下	: 1 kHz
	150 kHz 超え 30 MHz 以下	: 10 kHz
	30 MHz 超え 1 GHz 以下	: 100 kHz
	1 GHz 超え	: 1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度	
Y軸スケール	10 dB / Div	
掃引時間	測定精度が保証される最小時間	
データ点数	400点以上 (例 1001点)	
掃引モード	単掃引	
検波モード	サンプル	

3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定する。
- (2) 受信状態とする

4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を2(2)として掃引し、副次発射の振幅の最大値を探索する。

- (2) 探索した結果が許容値の $1/10$ 以下の場合、探索値を測定値とする。
- (3) 探索した結果が許容値の $1/10$ を超えた場合スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を 10MHz 及び 1MHz のように分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトルアナライザの設定を上記 2 (3) とし、平均化処理を行って平均電力（バースト波の場合は、バースト内の平均値）を測定する。

5 結果の表示


- (1) 許容値の $1/10$ 以下の場合には最大の 1 波を周波数とともに nW または pW 単位で表示する。
- (2) 許容値の $1/10$ を超える場合はすべての測定値を周波数とともに nW 単位で表示し、かつ電力の合計値を nW 単位で表示する。

6 補足説明

- (1) 擬似負荷は、特性インピーダンス 50Ω の減衰器を接続して行うこととする。
- (2) スペクトルアナライザの感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用する。
- (3) 自動的に又は遠隔操作によって中継を行う無線設備では、受信アンテナ端子において測定を行う。

十 送信時間制限装置

1 測定系統図



2 測定器の条件等

スペクトルアナライザの設定は次のとおりとする。

中心周波数	試験周波数
掃引周波数幅	0Hz
分解能帯域幅	100kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	400s
Y軸スケール	10dB/Div
検波モード	ポジティブピーク
トリガ条件	レベル立ち上がり

3 受験機器の状態

試験周波数で、受信状態から電波を発射する状態にする。

4 測定操作手順

- (1) スペクトラムアナライザの設定を上記 2 の状態とし、トリガ条件を立ち上がりトリガに設定し、受験機器を電波発射状態にする。
- (2) 電波を発射させる信号を連続して加える。
- (3) 300s 以内に電波の発射が停止することを確認する。
- (4) 電波の発射が停止した後、 60s 以内に電波を発射させる信号を加える。

(5) 電波の発射が停止した後、60 s 以内に電波が発射されないことを確認する。

5 結果の表示

良、否で表示する。

6 補足説明

(1) 300 s 以内に電波の発射が停止した後、自動的に再度電波を発射しない受験機器の場合は、電波の発射が停止した後、60 s 以内に電波を発射する操作（制御等を含む）を行い、電波の発射が停止した後、60 s 以内に電波が発射されないことを確認する。（参考図1を参照）

(2) 4の測定に先立ち、電波を発射させる信号を連続して300 sを超えて加えて300 s以内に自動的に電波の発射が停止する時間を記録する。


(3) 4において、電波を発射させる信号とは、マイクロホン等のプレス信号の他、自動的に制御する信号も含む。

(4) 送信時間、送信休止時間の測定においては、スペクトルアナライザをゼロスパンに設定し、IF出力信号をオシロスコープ等で測定する方法又は、広帯域検波器と周波数カウンタ等を用いて測定する方法でも良い。

(5) 送信時間、送信休止時間が許容値に対し大きく異なる場合は、2の掃引時間は実際の送信時間、送信休止時間が十分測定できる値とする。

十一 呼出名称記憶装置

1 測定系統図



2 測定器の条件等

復調器は、受験機器が送出する送信信号を復調し、呼出名称が表示可能であること。

3 受験機器の状態

通常の使用状態としておく。

4 測定操作手順

(1) 受験機器から電波を発射する。

(2) 受験機器が送信した呼出名称の内容が表示されること又は呼出名称を確認した結果が表示されることを復調器で確認する。

5 結果の表示


呼出名称記憶装置から呼出名称を送信する機能については、良、否で表示する。

6 補足説明

復調器等の設定が困難な場合は、登録検査等事業者、製造業者等が測定したデータを書面にて提出することにより、測定結果とすることもできる。

十二 キャリアセンス

1 測定系統図

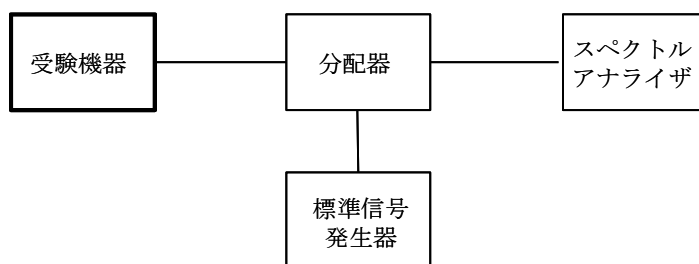

2 測定器の条件等

(1) 標準信号発生器の設定は次のとおりとする。

搬送波周波数	受験機器の送信周波数の中心周波数
変調	無変調
出力レベル	キャリアセンス動作を確認するに十分な値 受験機器の受信機入力端で $7 \mu\text{V}$ (注1) 以上出力できること。

(2) スペクトルアナライザの設定は次のとおりとする。

中心周波数	使用帯域の中心周波数
掃引周波数幅	300 kHz
分解能帯域幅	100 kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール	10 dB/div
トリガ条件	フリーラン
検波モード	ポジティブピーク

注1：受信機入力端における受信機入力電圧が $7 \mu\text{V}$ 。

3 受験機器の状態

試験周波数で、最初に受信状態にしておく。

4 測定操作手順

I キャリアセンス機能 (参考図3を参照)

- (1) 標準信号発生器の出力レベルを受験機器の受信機入力端で $7 \mu\text{V}$ (注1) に設定する。
- (2) 標準信号発生器の出力をオンの状態とする。
- (3) 電波を発射する操作を行い受験機器を送信動作にし、スペクトルアナライザで電波を発射しないことを確認する。
- (4) 電波を発射する操作をやめて受験機器を受信状態にする。
- (5) 標準信号発生器の出力をオフの状態、電波を発射する操作を行い受験機器を送信動作にし、スペクトルアナライザで電波を発射することを確認する。

II 電波を発射して300s以内のキャリアセンスを省略する場合 (参考図4を参照)

- (1) 標準信号発生器の出力レベルを受験機器の受信機入力端で $7 \mu\text{V}$ (注1) に設定する。
- (2) 標準信号発生器の出力をオフの状態、電波を発射する操作を行い受験機器を送信動作にし、スペクトルアナライザで電波を発射することを確認する。
- (3) 標準信号発生器の出力をオンの状態とする。
- (4) 電波を発射する操作をやめて受験機器を受信状態にする。

- (5) (2)において電波を発射してから300 s以内に電波を発射する操作を行い、受験機器を送信動作にして、スペクトルアナライザで電波を発射することを確認する。
- (6) (2)において電波を発射してから300 s以内に電波の発射が停止することを確認する。
- (7) (2)において電波を発射してから300 sを超えた時間で、電波を発射する操作を行い受験機器を送信動作にし、スペクトルアナライザで電波を発射しないことを確認する。

5 結果の表示

良、否で表示する。なお、300 s以内のキャリアセンスの省略の有、無についても表示する。

6 補足説明

- (1) 4 I (1) 又は4 II (1)において、受験機器の受信機入力端で受信機入力電圧が7 μ V (16.9 dB μ V)になるように設定する。なお、「受信機入力電圧」とは受信機の入力端子における信号源の開放電圧と規定されているため、受信機入力インピーダンスが50 Ω の場合-96.1 dBmとなる。
- (2) 電波を発射する操作の時間関係は、4 IIの(2)から(5)までは300 s以内とし、4 IIの(4)から(5)までは3 s以上として確認すること。(参考図4を参照)
- (3) キャリアセンスが定められている無線設備の場合は、4 Iのキャリアセンス機能の試験を行う。なお、電波を発射して300 s以内のキャリアセンスを省略する場合は、4 Iに加えて4 IIの試験を行う。
- (4) 4 II(5)、(6)は、電波を発射してから300 s以内のキャリアセンスを省略する場合の試験であるが、途中からキャリアセンスを動作させる場合は(5)において電波を発射しなくても良い。